


LE HAVRE

EGLISE
NOTRE DAME
DE BONSECOURS

E D I F I C E

Propriétaire : Association diocésaine du Havre.

Responsable : Abbé Gilbert Delanoue, 166, rue de Verdun, 76600 Le Havre. Tél.: 35.47.15.60.

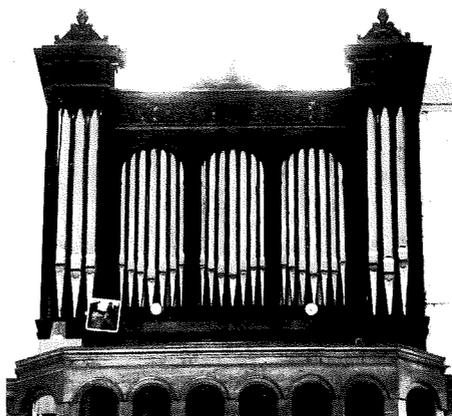

O R G U

Propriétaire : paroisse.

Titulaire : Michel Cavelier.

Emplacement : en tribune, au-dessus de l'entrée principale.

H I S T O R I Q U E

D'après le titulaire actuel, cet orgue construit par Cavaillé-Coll probablement vers la moitié du 19^e siècle, aurait été transféré de l'ancienne chapelle Saint-Léon vers 1904-1905.

Relevage et modification du bourdon 16 en bourdon 8 par Gutschenritter dans les années 1970.

Changement du ventilateur électrique par Gervais en 1982.

D E S C R I P T I O N

Buffet

3 plates-faces de 7 tuyaux (ceux de la plate-face du milieu sont munis de freins) entourées par deux tourelles de 3 tuyaux (pied refaits). Toute la façade parle. Le buffet est ajouré sur les côtés.

Console

Séparée, en avant. 2 claviers de 54 notes (refaits en galalithe). Tirants de registres de part et d'autre du cartouche «Cavaillé-Coll» au-dessus du 2^e clavier. Pédalier de 30 notes. Appel des combinaisons par cuillers. Expression par pédale basculante sur le côté droit (ancienne cuiller).

Soufflerie

Ventilateur en-dehors du buffet. Grand réservoir à 1 pli dans le soubassement.

Transmissions

Notes
Jeux

Mécanique sauf pour la soubasse (pneumatique).
Mécanique (sauf soubasse : appel pneumatique).

Sommiers

A registres (sauf soubasse).

Tuyauterie

Tuyauterie d'origine.
Le bourdon 8 du G.O. est l'ancien bourdon 16 décalé

(1^{re} octave installée par la suite dans l'orgue de Veules-les-Roses).

La soubasse est située derrière l'orgue. Les trois premiers tuyaux étaient anciennement coudés.

Composition

I. Grand orgue
Montre 8
Flûte harmonique 8
Bourdon 8
Prestant 4

II. Récit expressif
Viole de gambe 8
Voix céleste 8
Cor de nuit 8
Flûte octaviante 4
Plein jeu harmonique IV
Trompette 8
Basson hautbois 8

Pédale : Soubasse.

I/Péd, II/Péd, II/I.

Appel anches. Trémolo.

REMARQUES GENERALES

Etat

Le pédalier nécessiterait un replaçage ; les tuyaux de façade sont abîmés.

Entretien actuel

Episodique par le facteur Gervais.